



パタゴニアのナノ・パフ・ジャケットの縫い目の修理方法

このガイドではナノ・パフ® ジャケットの縫い目のほつれを直す方法をご紹介します。単に糸のループ...

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

このガイドではナノ・パフ® ジャケットの縫い目のほつれを直す方法をご紹介します。単に糸のループが緩んでしまった場合は、「[パタゴニア・ ナノ・ パフ®ジャケットのステッチのループを修理する](#)」をご覧ください。このガイドでは、衣服を解体せずにバッフルにパッチを当てる方法をご紹介します。つまり、ジャケットの裏地に補修用のステッチが透けて見えることとなります。縫い目を見せたくない場合は、ジャケットを開くガイドをご覧ください。ジャケットを開くと、この修理の難易度は上がり、時間もかかります。おそろいの糸を選べば、裏地の修理糸はほとんど目立たないはずですが、選択はあなた次第です。裁縫は初めてですか？ [ソーイングの用語集](#)をご覧ください。

交換部品やその他のサポートについては、[パタゴニア・ カスタマー・ サービス](#)までお問い合わせください。

🔧 ツール:

[万能ハサミ](#) (1)

[Sewing Machine](#) (1)

手順 1 — パタゴニアのナノ・パフ・ジャケットの縫い目の修理方法



- ジャケットの傷ついた箇所を確認します。ここではいくつかの縫い目がなくなっています。
- ジャケットの表地に合う糸を選んで [ミシンにセット](#) します。
- ジャケットの裏地に合う糸を選んで [ミシンのボビンにセット](#) します。

手順 2



- ミシンの縫い目の長さを 3 に設定します。
- ジャケットから余分な糸を切り取ります。


手順 3



- 縫い目がない箇所から 5 ステッチほど離れた位置でジャケットをミシンにセットします。

⚠ ジャケットのジッパーを開け、ミシンにジャケットが重なってセットされていないことを確認してください。

手順 4

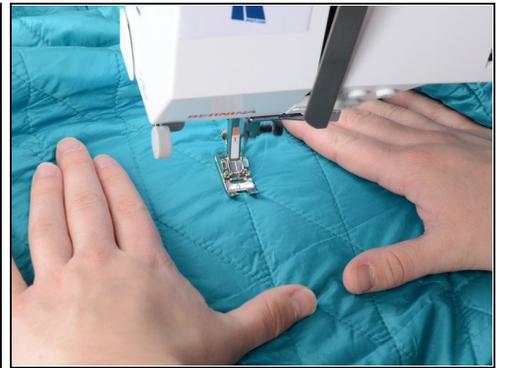

- 生地 of 縫い目に合わせて針を沈めます。
- 2、3 ステッチ縫ってから折り返し縫いをします。
- 糸がなくなっている箇所の穴の上を縫います。

手順 5



- 残りの 5 ステッチに重なるまで縫います。
- 糸がほどけないよう折り返し縫いをします。
- 糸を切ってジャケットをミシンから外します。