



# Samsung Galaxy S9 ヘッドホンジャックの交換

Samsung Galaxy S9のヘッドホンジャックを交換する方法です。

作成者: Dominik Schnabelrauch



## はじめに

このガイドを参照して、Samsung Galaxy S9のヘッドホンジャックを交換します。

デバイスを再組み立てする際は、指紋センサーを再装着するために交換用の接着剤が必要です。

### ツール:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [ハンドル付き吸盤](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [イソプロピルアルコール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

## 手順 1 — リアガラスの取り外し



- デバイスの電源を切ります。
- [温めたiOpener](#)をリアガラスの下に載せて、留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せま。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
- ① 接着剤を十分に温めてカットするには、取り外し作業中、iOpenerを複数回に渡って温めなければなりません。オーバーヒートしないように、iOpener使用方法を参照してください。

**⚠ Samsung Galaxy S9の接着剤はとても頑丈です。iOpenerでデバイスが開かない場合は、ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートを使ってください。デバイスを温めすぎないようにご注意ください。AMOLEDディスプレイと内部に搭載されたバッテリーは熱によるダメージに弱いからです。**

## 手順 2



- 次の手順では、バックカバーに固定されている接着剤を切り込みます。
- ⓘ バックカバー内側に付けられた接着剤は画像のようにレイアウトされています。
- 画像で示されたエリアの接着剤をスライスしてください。
  - 多量の接着剤が使用されています
  - 少量の接着剤が使用されています
  - このセリアの接着剤はスライスしたり、こじ開けないでください。指紋認証センサのフレックスケーブルが搭載されています。

## 手順 3



- ⓘ デバイスのリアガラスがひび割れの状態であれば、吸盤カップがうまく装着できません。強力な [ガムテープ](#) を使うか、吸盤カップに強力ボンドを付けて作業を進めてください。
- バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。
  - バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
- ⓘ この作業にはかなりの力を要します。しかし、吸盤カップを差し込むためのわずかな隙間を作るだけで十分です。もし上手く行かない場合は、さらに温めて接着剤を柔らかくしてから再度作業を進めてください。接着剤はすぐに冷却してしまいます。そのため、何度も温めなければなりません。
- 開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。
  - 2枚目の開口ピックを差し込み下側左のコーナーにスライドします。
  - 3枚目の開口ピックをデバイス本体下側の先端に差し込みます。この開口ピックはリアガラスの取り外し作業中、再装着するのを防ぐため、差し込んだ状態のままにします。

## 手順 4



- 開口ピックの先端のみを差し込みながら、下部左側のコーナーからデバイス上部に向けてスライドします。
- 開口ピックを上部コーナー周辺までスライドしながら、接着剤が再装着するのを防ぐため、その位置に差し込んだままにします。

## 手順 5



- 下部右側コーナーから開口ピックをデバイス上部に向けてスライドします。

**⚠** 接着剤が硬くなってカットできない場合は、さらに**接着剤を温めて柔らかく**します。この作業では、常にバックカバーにストレスが加えられており、接着剤が十分に柔らかくなっていないければ、バックカバーにダメージを与えてしまいます。

- 開口ピックをコーナー周辺でスライドし、デバイス上部に残っている接着剤をカットしてください。

**⚠** まだデバイスを完全に開かないでください。壊れやすい指紋認証センサのケーブルがマザーボードとバックカバーを繋いでいます。

## 手順 6



- ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスから慎重に持ち上げます。
- スパッジャーの先端を使って、指紋認証センサのフレックスケーブルの接続を外します。

## 手順 7



- リアガラスを取り出します。
- 再組み立ての際は、この[修理ガイド](#)に従って、接着剤を交換してからリアガラスを装着してください。
- リアガラスを交換する場合は、[この修理ガイド](#)に従って、指紋センサを含むリアカメラのベゼルを移植してください。

## 手順 8 — NFCアンテナと充電コイル



- 4mm#00プラスネジを8本外します。

## 手順 9



- NFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーの右側の下に開口ピックを差し込みます。
- カバーを固定しているプラスチッククリップをひねりながら外します。




## 手順 12 — バッテリーの接続を外す



- スパジヤーの平面側先端を使って、バッテリー用フレックスケーブルを引き抜いて接続を外します。

## 手順 13 — マザーボードカバーのネジを外します。

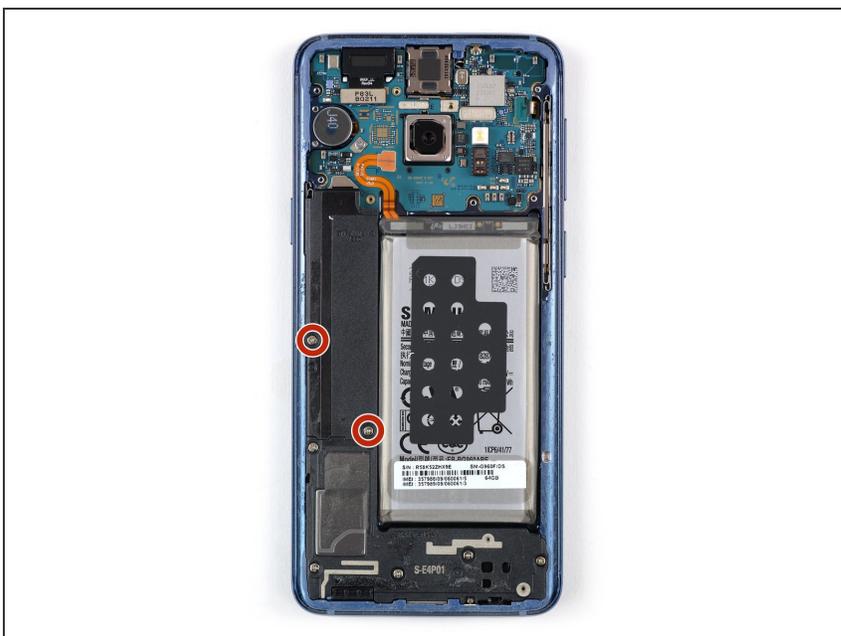

- プラスチックカバーを固定している 4mm #00プラスネジ を2本外します。

## 手順 14 — マザーボードカバーを取り出します。




- マザーボードからプラスチックカバーを取り出します。

## 手順 15 — ラウドスピーカーアセンブリのネジを外します。



- 3.5mm #00 プラスネジ を5本外します。

## 手順 16

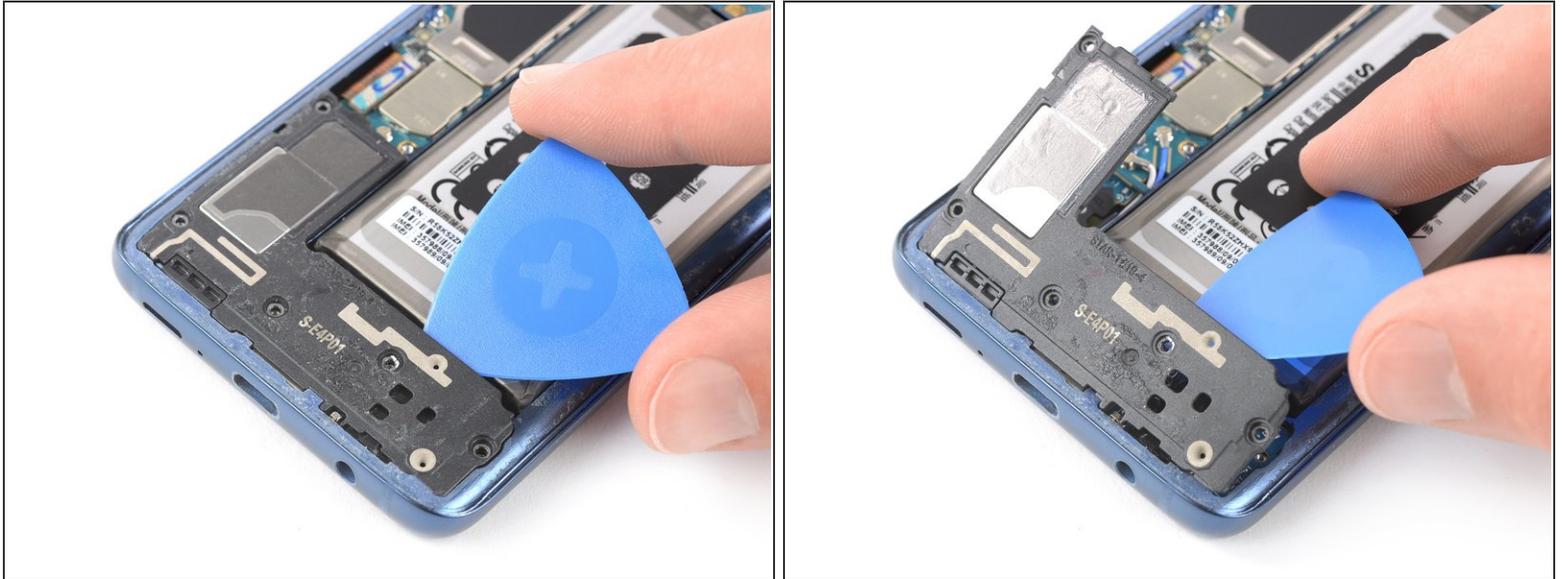

- 開口ピックをラウドスピーカーアセンブリの上部端の下に差し込みます。
- 開口ピックを使って、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。

## 手順 17 — ラウドスピーカーアセンブリを取り出します。



- ラウドスピーカーアセンブリを取り出します。

## 手順 18 — ヘッドホンジャックのネジを外します。



- 3.5mm #00 プラスネジ を外します。

## 手順 19 — ヘッドホンジャックの接続を外します。



- スパッツァーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックのフレックスケーブルの接続をこじ開けて外します。

## 手順 20 — ヘッドホンジャックを取り出します。



- ピンセットを使って、ヘッドホンジャックを取り出します。

デバイスを再組み立てするには、この手順を逆の順番に従って作業を進めてください。イソプロピルアルコール(90%以上)を含ませた布で、接着面を綺麗に拭き取ってから、新しい接着剤を装着します。

この修理を完成後、[このガイドに従って](#) 修理がうまくいったかどうかテストしてください。

プレカットされた接着剤もしくは両面テープで指紋センサーを固定してください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずは[ベーシックなトラブルシューティング](#)を試してみるか、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。